


## 他の消防署管内の被害状況


### 全壊した製造所 (中央区(葺合))

地震の激しい揺れのため、製造所の建屋が跡形もなく崩壊している。

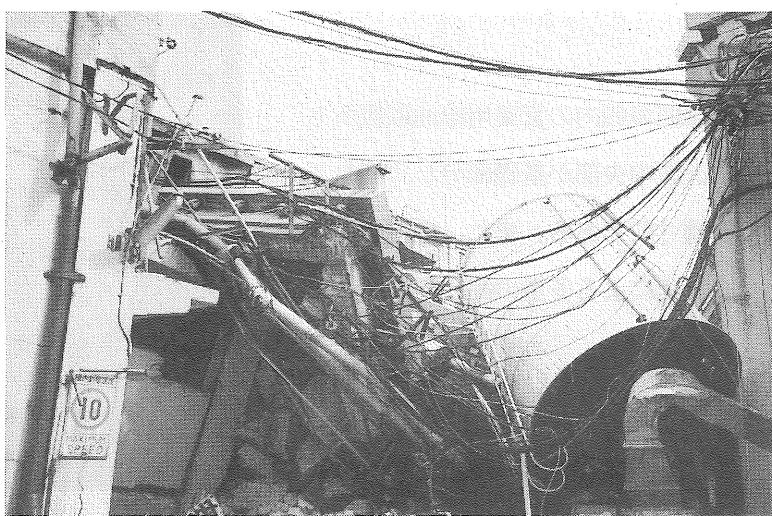

### 空洞化した基礎部分 (東灘区)

屋内貯蔵所周囲の地盤沈下のため、沈下しなかった基礎部分との間に空洞が生じた。また、激しい液状化現象により辺り一面が泥の海と化した。

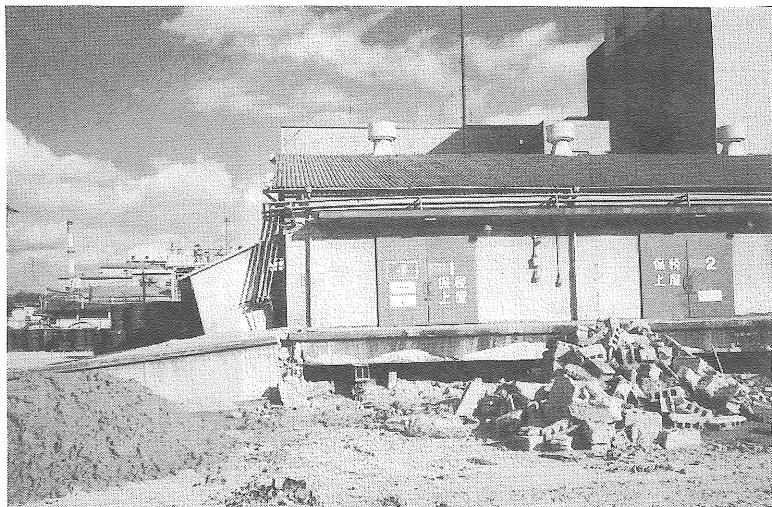

### 全壊した屋内貯蔵所 (兵庫区)

古い煉瓦造の屋内貯蔵所は木造家屋のように全壊した。



### 傾いた屋外タンク貯蔵所

(長田区)


通常では考えられないようなタンクの傾きが生じた。これは地震の激しい揺れ、あるいは液状化現象により不等沈下したものである。



### 屋外タンク貯蔵所の基礎の露出

(東灘区)

液状化現象により不等沈下が生じたが、沈下しなかったタンク基礎部分との間に空洞ができた。また、杭基礎が耐力不足となり、スラブとの結合部付近で破断した例もみられた。

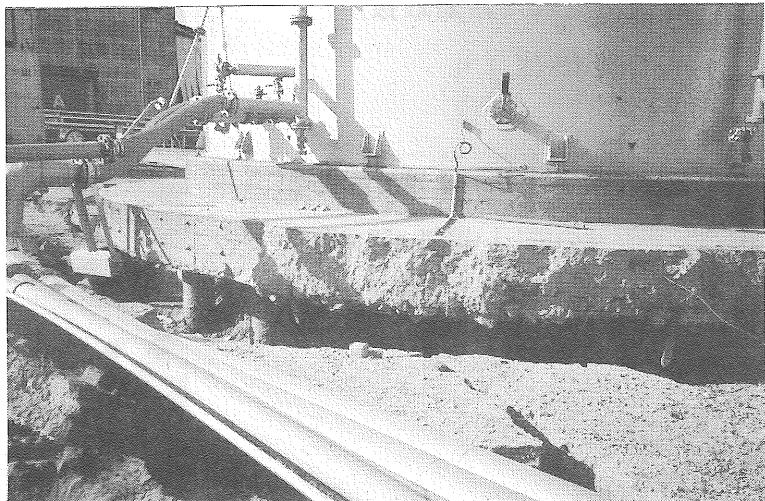

### タンクのダイヤモンド型座屈

(東灘区)

液面揺動により、側板に座屈変形が生じている。この他にも数基のタンクで同様の座屈、あるいはエレファンタント型（象の脚）座屈がみられた。

